

**SOCIETE ANONYME
AUTOMOBILES CITROEN**
117 à 167, Quai André Citroën
PARIS XV^e

Capital : 737.000.000 F.

METHODES REPARATIONS

Le 24 Décembre 1969.

NOTE TECHNIQUE

A MM. LES CONCESSIONNAIRES

N° 173-D

CONFIDENTIELLE
(Droits de reproduction réservés)

DS 21 (DX-DJ).

INJECTION ELECTRONIQUE

EMBRAYAGE

Fixation du mécanisme d'embrayage sur le volant-moteur

Depuis Décembre 1969, sur ces véhicules, la qualité des vis et les rondelles de fixation du mécanisme d'embrayage sur le volant-moteur sont modifiées. Le couple de serrage passe de 25 mAN (2,5 m.kg) à 40 mAN (4 m.kg).

- les nouvelles vis se différencient des anciennes par le dessin de la tête (voir photo),
- les nouvelles rondelles sont fendues alors que les anciennes étaient crantées.

7663

Ancienne fixation



Ancienne vis



Nouvelle vis

Nouvelle fixation



Rondelle crantée



Rondelle fendue

PIECES DETACHEES

DESIGNATION	ANCIEN NUMERO	NOUVEAU NUMERO
Vis de fixation du mécanisme d'embrayage	ZD 9 066 500 W	ZD 9 051 600 W
Rondelle crantée	ZD 9 257 300 U	
Rondelle fendue (GROWER)		ZD 9 257 200 U

REPARATION.

A l'occasion d'une intervention sur un mécanisme d'embrayage d'un véhicule à injection sorti avant Décembre 1969, il est nécessaire de monter les nouvelles vis et rondelles et de les serrer à 40 mAN (4 m.kg).

